


表示操作基板とアルミパネル

下の画像は、24時間タイマーの表示操作基板
と 今回 切削加工する アルミパネルです。

このアルミパネルは、タカチの YM-180という
アルミケースの天板です。 左右の側板を切削
加工の都合で、左右に 広げてます。

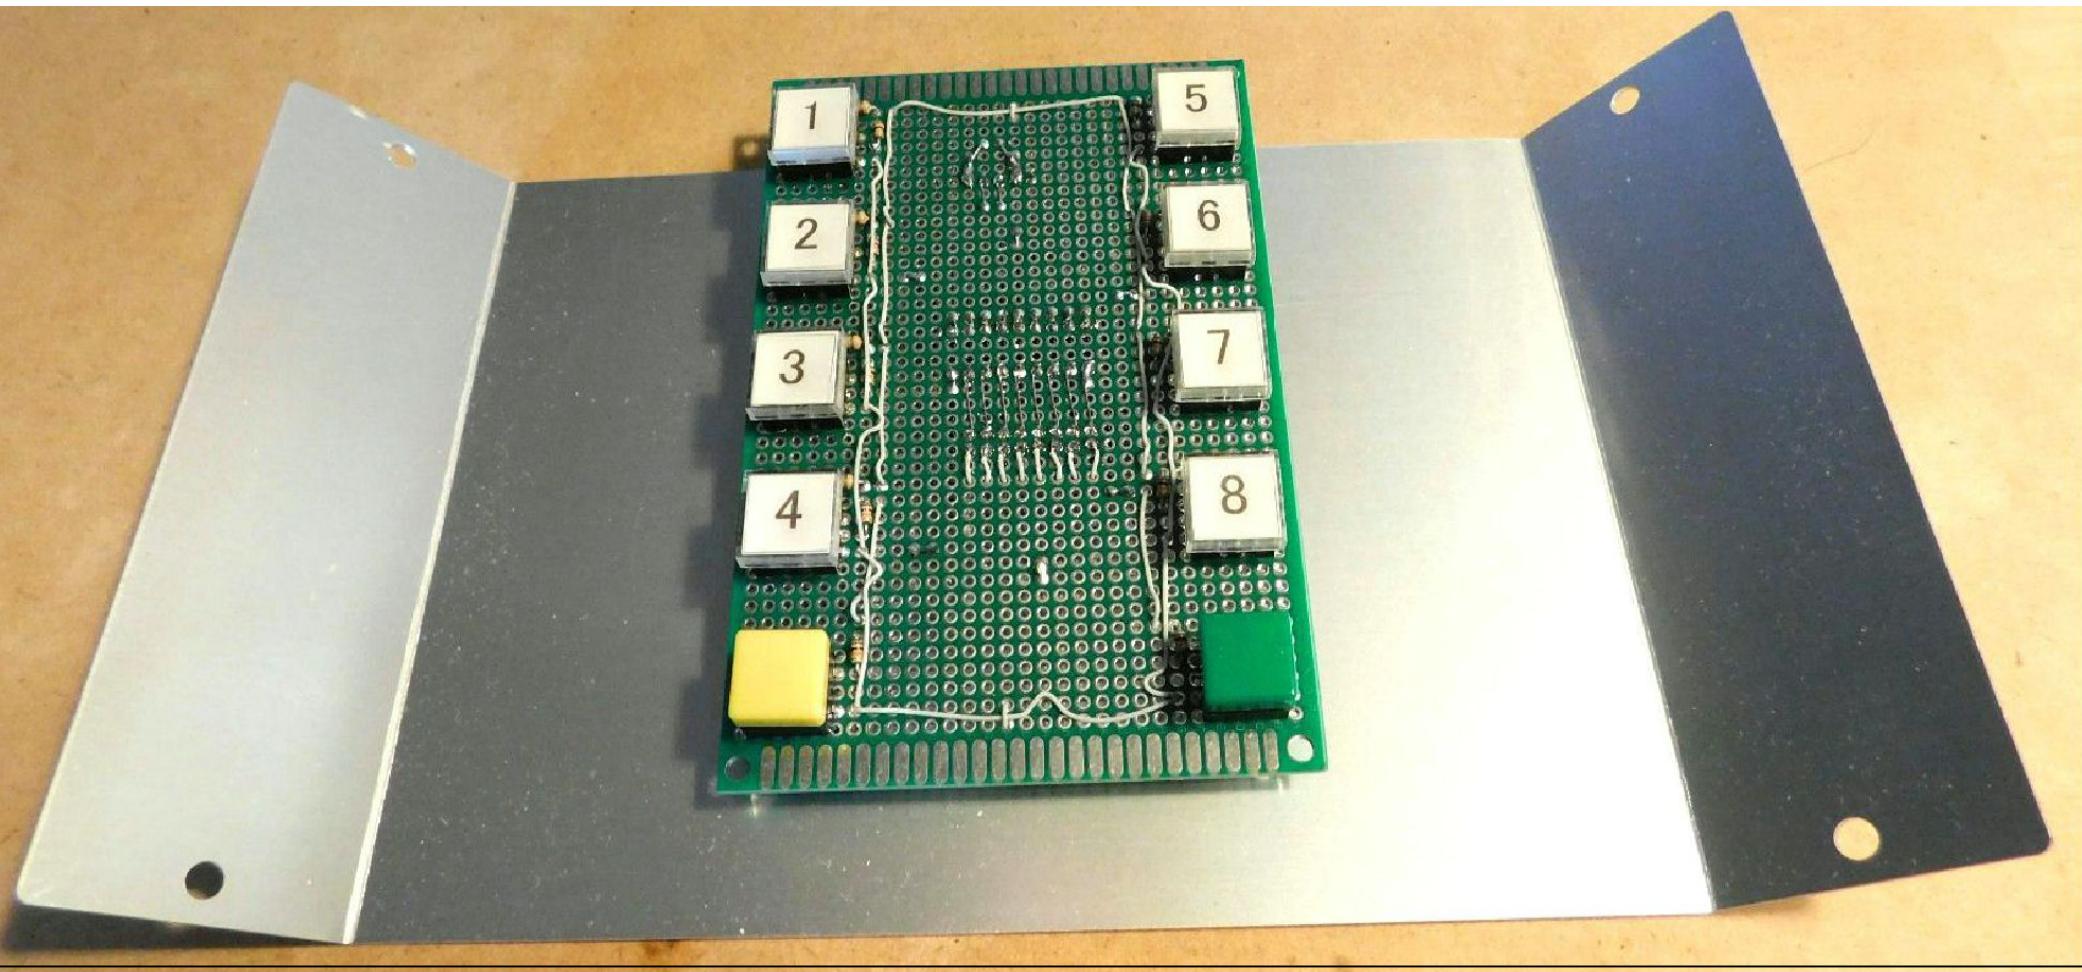


押しボタンスイッチ間の寸法を 書き込んだ紙

右側の 手書きの寸法図は、表示操作基板の 押しボタンスイッチ間の寸法を、出来る限り ノギスで計り 手書きしたものです。

この図は、表示操作基板を、前面というか 押しボタンスイッチが見える側から描いた図になります。押しボタンのスイッチ穴を切削加工する場合は、パネルの裏側から行います。よって右側の図面全体が、左右反転した形になります。

右の図面には、書いてありませんが、8文字2行の小型LCDを取り付ける予定なので、30x15mm の 液晶窓の 穴も 切削します。液晶パネルの固定は、木製はたは、樹脂製の ホルダを作り、アルミパネルに 両面テープで貼り付けようと思います。

それと、ブザー音が聞こえやすいように、3つほど穴を開けておこうと思います。

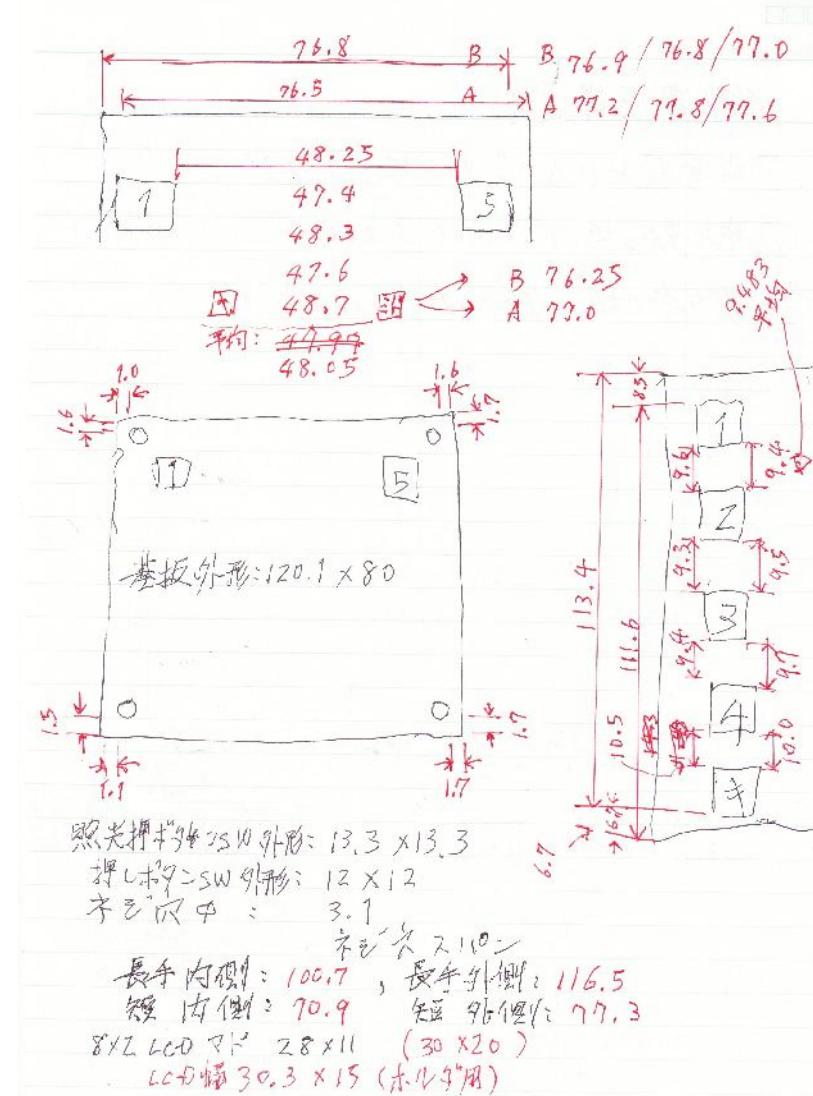


JWCADで作成した左右反転の図面

JWCADの寸法線の
数値が、あまりに小さ
くて、申し訳ありません。

四角い穴を開けるの
に、中心座標を指定
するやり方で、穴を開
ける事にします。

穴の種類は 3種類
で、① 照光式押しボ
タンスイッチ 16.4x16.4
② 緑、黄色の押しボ
タンスイッチ 15x15
③ LCD表示窓穴
30x13 単位は mmで
す。

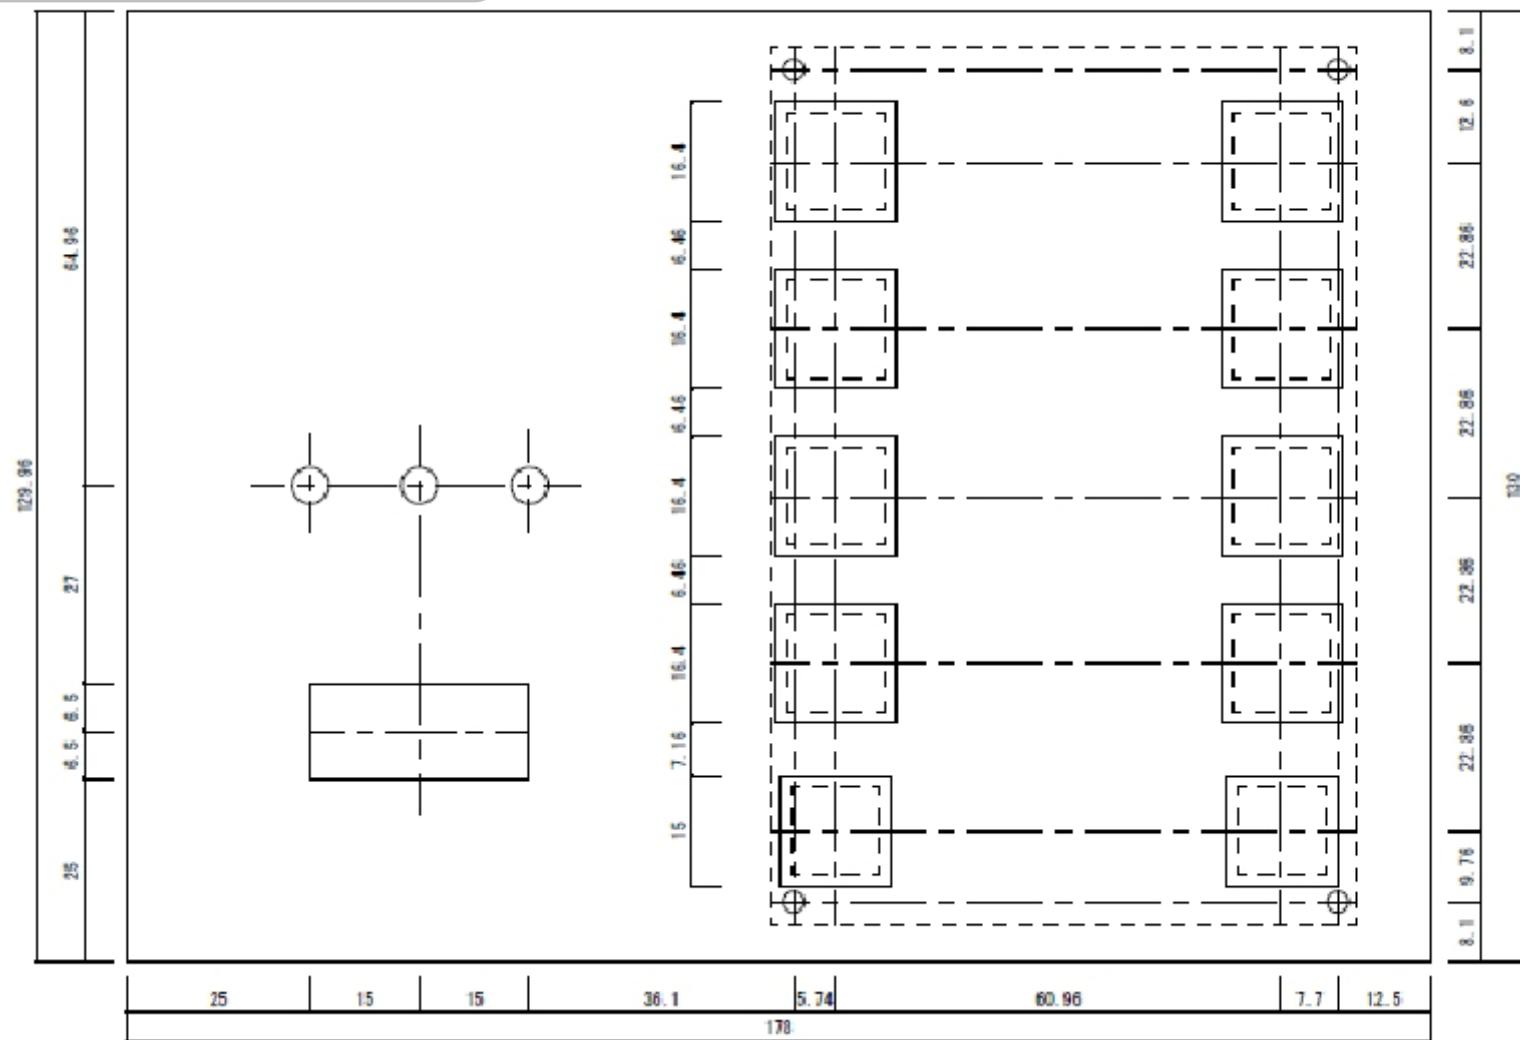


CNC1610での切削加工の手順

まず、先ほどの JWCAD の 図面を 一度に切削する事は 加工範囲が 広くて 出来ません。


右側の 10個の押しボタンスイッチの穴と
左側の LCDの表示窓穴と、3つの穴を 2回
に分けて 切削します。

CNC1610では、あまり太いエンドミルは使えないと思いますので、 $\phi 1\text{mm}$ のエンドミルで切削します。 $\phi 1\text{mm}$ のエンドミルは、折れやすいので、深さを 0.1mm ずつ 下げて 最後は 1.1mm まで、下げる、11回のパスで 削ろうと思います。

あと、念のため、深さの1ステップ毎に本来の寸法で切削した後に、 0.9mm 内側を、逆回りで削ろうかと思います。切り子の詰まりを防ぐためです。溝が深くなると切り子の詰まりによって、エンドミルが折れる恐れがあるからです。

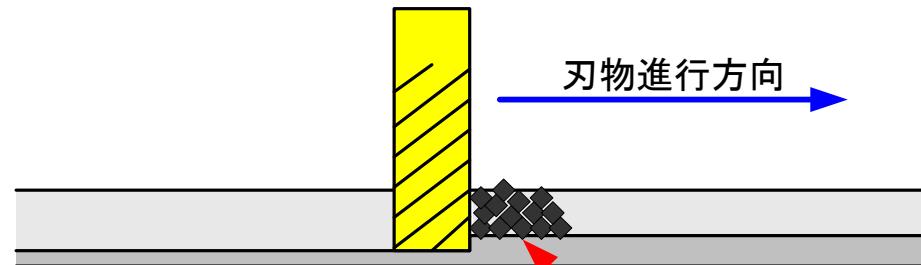

切削溝が深くなると、左右に壁が出来るため 切り子の逃げ場が、なくなり、刃物の進行方向前に 切り子が、固まってたまる傾向があると思われます。

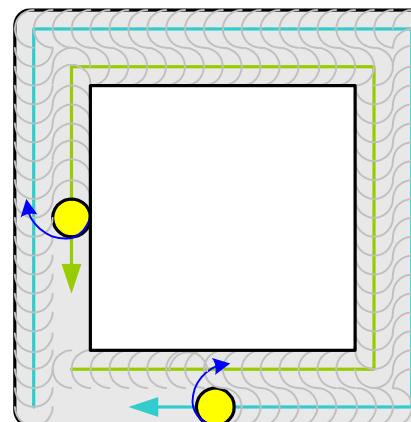

左の図は、外側と内側の二重に削った場合の刃物が通った軌跡をイメージした図です。刃物は上から見て時計回りに回転します。よって 青の矢印のように切り子が横に逃げます。前に溜まる事は、ありません。

CNC1610 NCファイルの定型コード群

過去の動画 030の資料を一部引用します。

★ NCファイル先頭の 定型的コード群

G90 (絶対座標指令)

G1 Z3 F200 (刃先を Work上面より3mm上に上げる)

(切削移動速度 200mm/Minを設定)

M03 S1000 (主軸正転、主軸速度:最大)

G0 X... Y... (切削開始位置上に移動)

G1 Z-0.1 (刃物先端を Workに降ろす)

(この場合、刃先を 0.1mm)

(食い込ませる)

★ NCファイル最後の 定型的コード群

G1 Z3 (刃先を Work上面より 3mm上に上げる)

G0 X0.000 Y0.000 (原点上に 移動する)

M5 (主軸停止)

M2 (プログラム終了)

() 内の緑色のコメントには、漢字を書きましたが、実際のNCコードでは、ASCII文字だけにして下さい。

★ ブロック間移動時の 定型的コード群

G1 Z3 (刃先を Work上面より 3mm上に 上げる)

G0 X... Y... (次の切削開始位置上に 移動する)

G1Z-0.1 (刃先先端を Workに降ろす)

(この場合、Workに 刃先を 0.1mm)

(食い込ませる)

() 内の緑色のコメントには、漢字を書きました
が、実際のNCコードでは、ASCII文字だけにして下さい。

閉じた図形、外側は時計回り 内側は反時計回り


プリント基板のパターンデータの時も 今回の iPhoneF200.nc でも、外周を回る切削データは時計回りで、内周を回る切削データは、反時計回りでした。

何らかの約束事があるのだと思いますが、Web検索で、的を得た回答は見つけられませんでした。

外周(A-B-C-D)

内周(E-F-G-H)

赤線は刃物が
回る方向

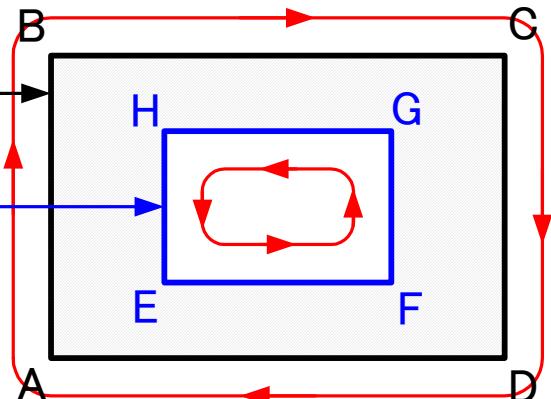

この外周は時計回り、内周は反時計回りの約束事に従う事にします。

人間は 四角形A-B-C-Dと、四角形E-F-G-Hを見れば、A-B-C-Dが外周で、E-F-G-Hが内周とすぐ分かります。

しかし機械は外側と内側の判定が、難しい場合があるので、多角形の面積計算で得られる法線ベクトルを用いて外周、内周の判断をしているのではと思われます。


法線ベクトルは、時計回りの点列の多角形であれば 面積計算の答えが (−) です。

反時計回りの点列の多角形であれば、面積計算の答えが (+) です。

面積がほしい場合は、絶対値を取ります。

簡単なテストデータの作成

前ページの二重の四角のデータに座標値を付けて NCデータを作成します。

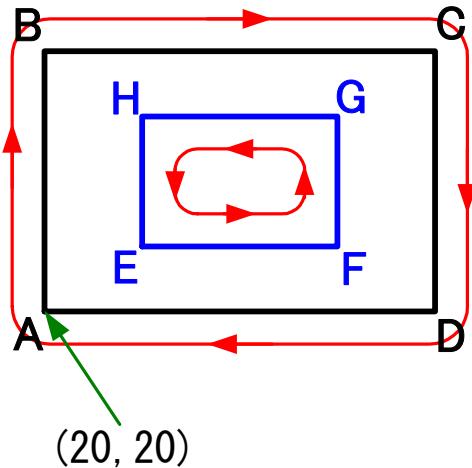

点名	X座標	Y座標
A	20	20
B	20	60
C	80	60
D	80	20
E	35	30
F	65	30
G	65	50
H	35	50


凡そ、CNC1610の NCコードのイメージは、掴めましたでしょうか。 今回は 使用しないので円弧のGコードは、説明していません。円弧のGコードは、030の動画を 参照して下さい。

```
G90  
G1 Z3 F200  
M03 S1000  
G0 X20 Y20 ( Point A )  
G1 Z-0.1  
G1 X20 Y60 ( Point B )  
G1 X80 Y60 ( Point C )  
G1 X80 Y20 ( Point D )  
G1 X20 Y20 ( Point A )  
G1 Z3  
G0 X35 Y30 ( Point E )  
G1 Z-0.1  
G1 X65 Y30 ( Point F )  
G1 X65 Y50 ( Point G )  
G1 X35 Y50 ( Point H )  
G1 X35 Y30 ( Point E )  
G1 Z3  
G0 X0 Y0  
M05  
M02
```

切削刃物のオフセットを考慮する

フライス盤とか使いなれている方にとっては当たり前の事ですが、初心者にとっては、切削刃物のオフセットって、何。？という方もおられると思いますので簡単に説明しておきます。

NCコードというか、Gコードで指定する座標値は、基本的に、主軸の回転中心の XY 座標となります。これは、そのまま 切削刃物の回転中心の、XY 座標です。且つ、刃物には 刃先径が、あります。今回使用する刃物は、 $\phi 1\text{mm}$ です。この刃物で、左下座標が、 $(0, 0)$ で、 10mm の 四角い穴を開けようとすると 単純に考えると、座標の移動は、 $(0, 0)-(0, 10)-(10, 10)-(10, 0)-(0, 0)$ となります。切削した結果は、刃物の半径分外側を、削ってしまう事になります。

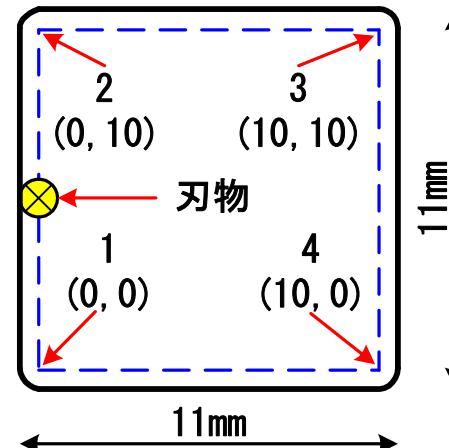


左の図は、刃物の半径分 外側を、削ってしまう図ですが、イメージが掴めましたでしょうか。？

よって、刃物の半径分 内側に引っ込んだ座標値で 刀物センターを指定して、最終的に目標値の 10 カケル 10mm で削る事にします。

この、刃物の半径分 内側に引っ込んだ座標値の事を 刀物のオフセット、を考慮した座標値という事になります。

CAD画面の寸法値から、座標値を生成する、押しボタン穴 側

JWCADの画面から、CNC1610のNCコードで指定する座標値を生成します。

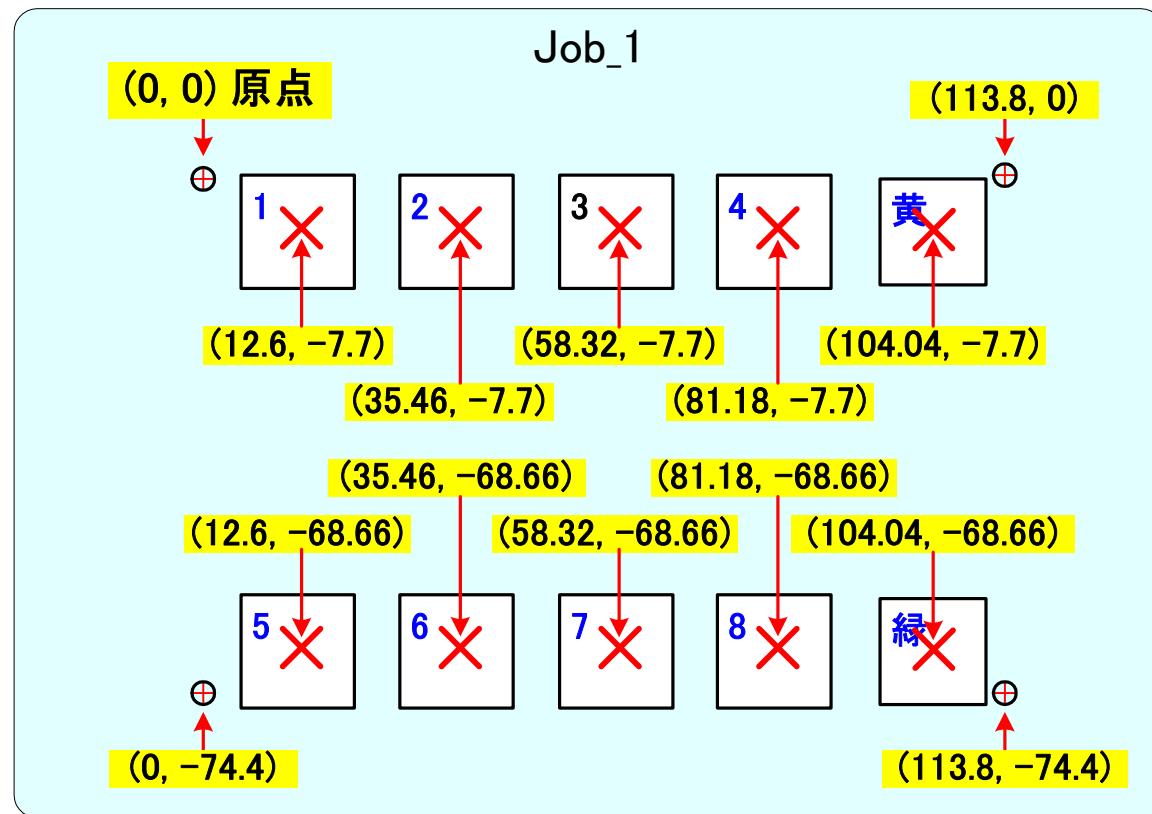

左上 ネジ穴位置を、原点にします。
よって、第4象限に配置される事になります。


ボタン位置は、中心座標で指定します。

照光式押しボタンスイッチの 穴寸法
15.4 × 15.4

黄色、緑の押しボタンスイッチの 穴寸法
14 × 14

ネジ穴の寸法 3mm
CNC1610では、センタ穴 **φ1mm**だけ開けます。

CAD画面の寸法値から、座標値を生成する、LCD窓穴 側

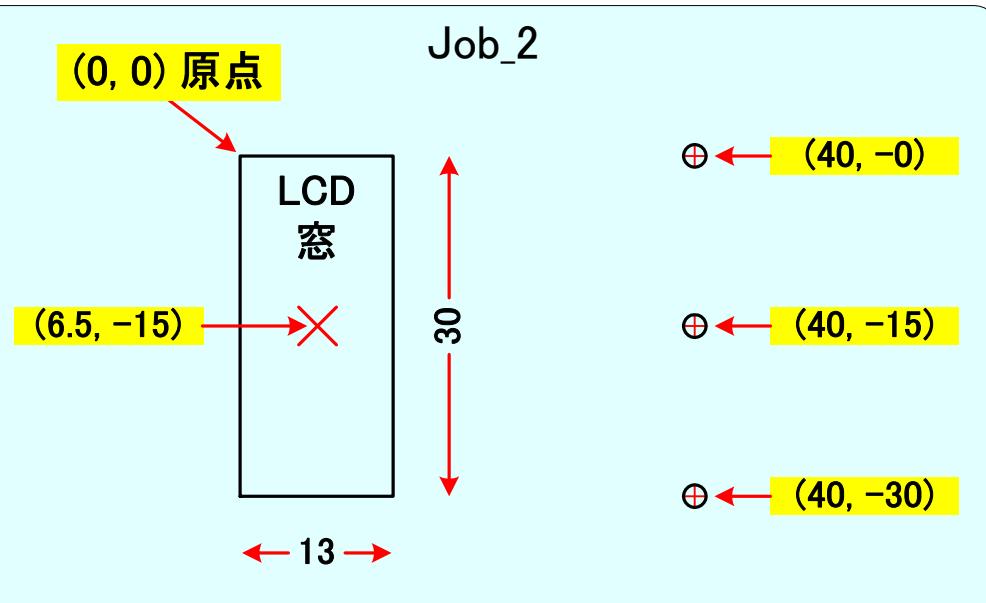

NCファイルの名前は、前ページの Job_1 と
この、ページの Job_2 という名前で、2本
出力します。

LCD窓の 左上角を、原点にします。
よって、第4象限に配置される事になりま
す。 ネジ穴の寸法 3mm
CNC1610では、センタ穴 $\phi 1\text{mm}$ だけ
開けます。

CNC1610用の Gコードファイルを Delphiで 作成

```
//*****
//** 開始処理
procedure TForm1.nc_start;
begin
  Memo1.Lines.Add( 'G90' );           // 初期化 NCコード 1
  Memo1.Lines.Add( 'G1 Z5 F200' );    // 初期化 NCコード 2
  Memo1.Lines.Add( 'G0 X0.0 Y0.0' );  // 初期化 NCコード 3
  Memo1.Lines.Add( 'M03 S1000' );     // 初期化 NCコード 4
  Memo1.Lines.Add( '' );             // 空白挿入
end;

//*****
//** 終了処理
procedure TForm1.nc_end;
begin
  Memo1.Lines.Add( '' );             // 空白挿入
  Memo1.Lines.Add( 'G1 Z3' );        // 終了処理 NCコード 1
  Memo1.Lines.Add( 'G0 X0.0 Y0.0' ); // 終了処理 NCコード 2
  Memo1.Lines.Add( 'M5' );           // 終了処理 NCコード 3
  Memo1.Lines.Add( 'M2' );           // 終了処理 NCコード 4
end;
```

Delphiは、Windowsアプリ開発用の統合開発環境です。私は、慣れが あつて、Delphiが 早く確実に作れますので、Delphiを 使用します。

NCコード文字列を 出力するのは、Delphiの メモ帳コンポーネントです。

一通り、NCコード文字列を 出力し終わったら、メモコンポーネントの機能で、テキストファイルとして、出力出来ます。

左の、プログラムは 開始処理と、終了処理の 手続きです。

(C言語でいうところの関数です。)
開始処理呼び出しは、[nc_start](#); になります。

終了処理呼び出しは、[nc_end](#); になります。

```

//*****
//** センターホールを開ける ** 
//** ----- ** 
//** xc, yc : 穴の中心座標 ** 
//***** 

procedure TForm1.nc_wr_hole( xc, yc: Double );
var
  i: Integer;
  zd: Double;
  tx: String;
begin
  Memo1.Lines.Add( 'G1 Z3' );      // 一旦、刃物を上に上げる
  tx := Format('G0 X%6.2f Y%6.2f', [xc, yc]);
  Memo1.Lines.Add( tx );          // NCコード出力
  zd := -0.1;
  for i:= 1 to 11 do
    begin
      tx := Format('G1 Z%5.2f', [zd]);
      Memo1.Lines.Add( tx );      // NCコード出力
      Memo1.Lines.Add( 'G1 Z3' ); // 刃物を上に上げる
      zd := zd - 0.1;           // 刃物深さ更新
    end;
  Memo1.Lines.Add( 'G1 Z3' );      // 刃物を上に上げる
end;

```

左のソースは、ネジ穴のセンターホール開け処理 [nc_wr_hole](#) です。

引数として、穴中心の X 座標、Y 座標を渡します。

for 文で 11 回、回してますが、0.1mm 単位で、穴を開ける切り子を出すために、都度 刃物を 上に上げて、次の深さに、刃物を下げます。1.1mmまで、穴を開けたら 終りになります。

```

//*****
//** 四角穴の切削 NCコマンド出力 **
//** xc, yc : 四角形の中心座標 **
//** xl, yl : 四角穴の 横幅、高さ **
//*****
procedure TForm1.nc_wr_rect( xc, yc, xl, yl: Double );
var
  i: Integer;
  tx: String;
  sw: Byte;
begin
  Nr.xc := xc;
  Nr.yc := yc;
  Nr.xl := xl;
  Nr.xl := yl;
  Nr.xho := (xl / 2) - Em_Rad; // 外周長さ生成
  Nr.yho := (yl / 2) - Em_Rad;
  Nr.xhi := Nr.xho - 1;        // 内周長さ生成
  Nr.yhi := Nr.yho - 1;
  tx := Format(' ( Center X=%6.2f, Y=%6.2f ) ', [Nr.xc, Nr.yc]);
  Memo1.Lines.Add( tx ); // 中心座標のコメント
  sw := 0;
  Nr.zd := -0.1;           // 0.1mm刃物を食い込ませる

```

左のソースは、
四角穴の切削 NCコマンド出力処理
nc_wr_rect; です。

以下は、引数です。

xc, yc : 四角形の 中心座標
xl, yl : 四角形の 横幅、高さ

begin の 下では、**Nr** という構造体に
四角形作図に関わるパラメータを、計
算して入れ込んでます。

Nr は、複数のパラメータを、引数とし
て 並べて 下位の手続きを呼び出すの
が、煩わしいので、**Nr** という 構造体に
入れ込んでます。ここでは、**nc_wr_**
rect 手続きは、中心座標と、幅、高さを
与えれば、四角形を切削してくれると
解釈して下さい。

```
for i:=1 to 11 do
begin
    nc_rect_layer( sw );      // レイヤー 1面切削
    Nr.zd := Nr.zd - 0.1;    // 0.1mm 刃物を深くする
    sw := 1;
end;
Nr.zd := 3;
nc_z_out( Nr.zd, 1 );           // 刃物を 3mm上げる
end;
```

左のソースは、四角穴の切削 NCコマンド出力処理 `nc_wr_rect;` の続きです。

0.1mm 単位のレイヤーを 11回 繰り返します。

最後に、刃物を 3mm 上げます。
ループの中で、

`nc_rect_layer(sw);` は 1 レイヤー一分の 切削処理 手続きです。

パラメータの大半は、`Nr` 構造体で渡してます。

```

//*****
//** レイヤー 1面切削 **
//*****

procedure TForm1.nc_rect_layer( sw: Byte );
begin
  if sw = 1 then Memo1.Lines.Add( '' ); // 空白挿入

  nc_xy_out( Nr.xc -Nr.xho, Nr.yc -Nr.yho, 0 ); // 1. 外周切削
  nc_z_out( Nr.zd, 1 ); // 刃物降ろす
  nc_xy_out( Nr.xc -Nr.xho, Nr.yc +Nr.yho, 1 ); // 2. 外周切削
  nc_xy_out( Nr.xc +Nr.xho, Nr.yc +Nr.yho, 1 ); // 3. 外周切削
  nc_xy_out( Nr.xc +Nr.xho, Nr.yc -Nr.yho, 1 ); // 4. 外周切削
  nc_xy_out( Nr.xc -Nr.xho, Nr.yc -Nr.yho, 1 ); // 1. 外周切削
  Memo1.Lines.Add( '' ); // 空白挿入
  nc_xy_out( Nr.xc -Nr.xhi, Nr.yc -Nr.yhi, 1 ); // 1. 内周切削
  nc_xy_out( Nr.xc -Nr.xhi, Nr.yc +Nr.yhi, 1 ); // 2. 内周切削
  nc_xy_out( Nr.xc +Nr.xhi, Nr.yc +Nr.yhi, 1 ); // 3. 内周切削
  nc_xy_out( Nr.xc +Nr.xhi, Nr.yc -Nr.yhi, 1 ); // 4. 内周切削
  nc_xy_out( Nr.xc -Nr.xhi, Nr.yc -Nr.yhi, 1 ); // 1. 内周切削
end;

```

これが、1レイヤーの切削処理で指定した、四角形中心座標を中心にして上げ寸法となる 外周切削を 点列 1 2 3 4 1 と 切削して行きます。

そして、切り子対策のための、内周切削を 点列 1 2 3 4 1 と 行っていきます。

ちなみに、nc_xy_out は、引数 x、y が移動先座標で、3番目のパラメータが 0 の時 G0、1 の時 G1 で、切削する指定です。因みに **Nr.xho**, **Nr.yho** は、半分の幅、半分の高さの 値です。
Nr.xhi、**Nr.yhi** は 内周側の半分の幅、半分の高さの 値です。
Nr.xc、**Nr.yc** は、中心座標です。

```
//*****  
//** Job 2 LCD窓穴、穴 3個 **  
//*****  
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);  
begin  
  nc_start;  
  nc_wr_rect( 6.5, -15, 13, 30 ); // LCD窓穴  
  nc_wr_hole( 40.0, 0.0 ); // ネジ穴 1  
  nc_wr_hole( 40.0, -15.0 ); // ネジ穴 2  
  nc_wr_hole( 40.0, -30.0 ); // ネジ穴 3  
  nc_end;  
end;
```

今まで説明してきたプログラムを、呼び出している処理です。Job_1 側は、プログラム量が、やや多いので、Job_2 を 表示します。

最初に `nc_start;` (CNC1610の 初期化処理) を呼び出しています。

`nc_wr_rect(6.5, -15, 13, 30);` が LCDの 窓穴の四角形加工です。因みに 4つの引数は、**X中心座標、Y中心座標、横幅、高さ** です。

`nc_wr_hole(40.0, 0.0);` は、センター穴開け加工です。 2つの引数は、穴あけ座標値の X と Yです。

最後に、`nc_end;` にて CNC1610に 終了処理を 通知します。

このように、これらのサブプログラム手続きの引数に **適切な値を 設定する事**により、NCコードを 生成する事が 出来ます。